


Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

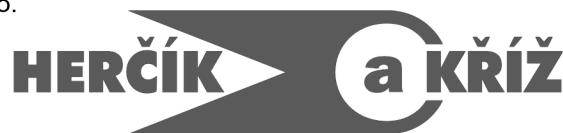


TV kontrola kanalizace

ZÁKAZNÍK: BD Na padesátém 1
M STO: Praha
ULICE: Na padesátém 1-20.09.22

Po et úsek : 1
Celk. délka: 30.1 m
Po et Šachet: 2

Čištění kanalizace všech druhů a profilů
Revize kanalizace kamerou
Zkoušky těsnosti kanalizace a jímk
Frézování kořenů a pevných překážek
Trasování závad na kanalizaci
Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
K Hájům 2639/7
155 00 Praha 5
tel. 604 208 684
www.hercikakriz.cz

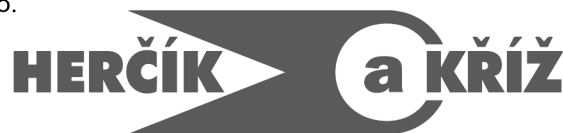


zákazník: BD Na padesátém 1 m sto: Praha ulice: Na padesátém 1-20.09.22
datum prohlídky:20.09.2022
operátor:Podubecky Tomáš

úsek:	Sm r prohlídky	Od šachty:	Do šachty:	rozm r potrubí	typ profilu	Délka úseku	projeto: . úseku:	Klas.
1	ve sm ru toku	RŠ p ed domem	Napojení do stoky	DN200	kruhový	30.07m	30.07m RŠ p ed domem_Napojení do stoky	1
						30.07m	30.07m	

Čištění kanalizace všech druhů a profilů
 Revize kanalizace kamerou
 Zkoušky těsnosti kanalizace a jímek
 Frézování kořenů a pevných překážek
 Trasování závad na kanalizaci
 Bezvýkopové a stavební opravy

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
 K Hájům 2639/7
 155 00 Praha 5
 tel. 604 208 684
 www.hercikakriz.cz

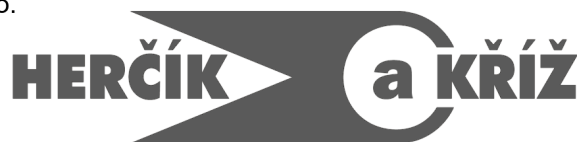

Grafický protokol:

zákazník: **BD Na padesátém 1**
 m sto: **Praha**
 operátor: **Podubecký Tomáš**
 číslo kazety:
 . stoky:
 druh kanalizace: **smíšená**
 materiál potrubí: **Kamenina**
 rozměr potrubí: **DN200**
 Od šachty: **RŠ před domem**
 Poznámka: Revidovaný úsek potrubí je na několika místech proleželý a rozsazený. Na 9.57m je odbočka prázem u které je potrubí popraskané.

ulice: **Na padesátém 1-20.09.22**
 akce:
 datum prohlídky: **20.09.2022**
 . úseku: **RŠ před domem_Napojení do stoky**
 druh prohlídky: **Revize kanalizace**
 Směr prohlídky: **ve směru toku**
 tvar profilu: **kruhový**
 délka trubky:
 Do šachty: **Napojení do stoky**

videostopa	graf	ATV	vzdálenost	popis záznamu
	RŠ před domem			
00:00:07	⊕	HA	0.04m	Zaátek úseku z revizní šachty RŠ před domem v trávě
00:00:30		ST--	0.00m	Hloubka šachty 4.1m
00:01:06		LV--	0.39m	Rozsazené potrubí
00:01:23		PR-P	1.49m	Proleželé potrubí - poátek
00:01:36		LV--	1.55m	Rozsazené potrubí
00:02:01		TVUW	3.52m	Kamera pod vodou, žádný obraz
00:02:52		PR-K	7.72m	Proleželé potrubí - konec
00:03:05		RQ-R	8.55m	Příčná prasklina vpravo
00:03:07		BS-L	8.55m	Chybějící stěpa vlevo
00:03:30		BR-R	9.56m	Vznik stěpa vpravo
00:03:33		PR-P	9.56m	Proleželé potrubí - poátek
00:03:44		A--R	9.57m	Odbočka vpravo - prázem s mírným pětím - okolo odbočky je potrubí popraskané
00:03:56		BR-R	9.87m	Vznik stěpa vpravo
00:05:57		PR-K	22.61m	Proleželé potrubí - konec
00:06:12		LV--	24.37m	Rozsazené potrubí
00:06:51		O--R	29.77m	Oblouk vpravo
00:07:07	⊕	EH	30.07m	Konec úseku - napojení do stoky (směr toku vpravo)
	Napojení do stoky			
			Délka úseku: 30.07m	